


Loga ailas augša


M 1:5

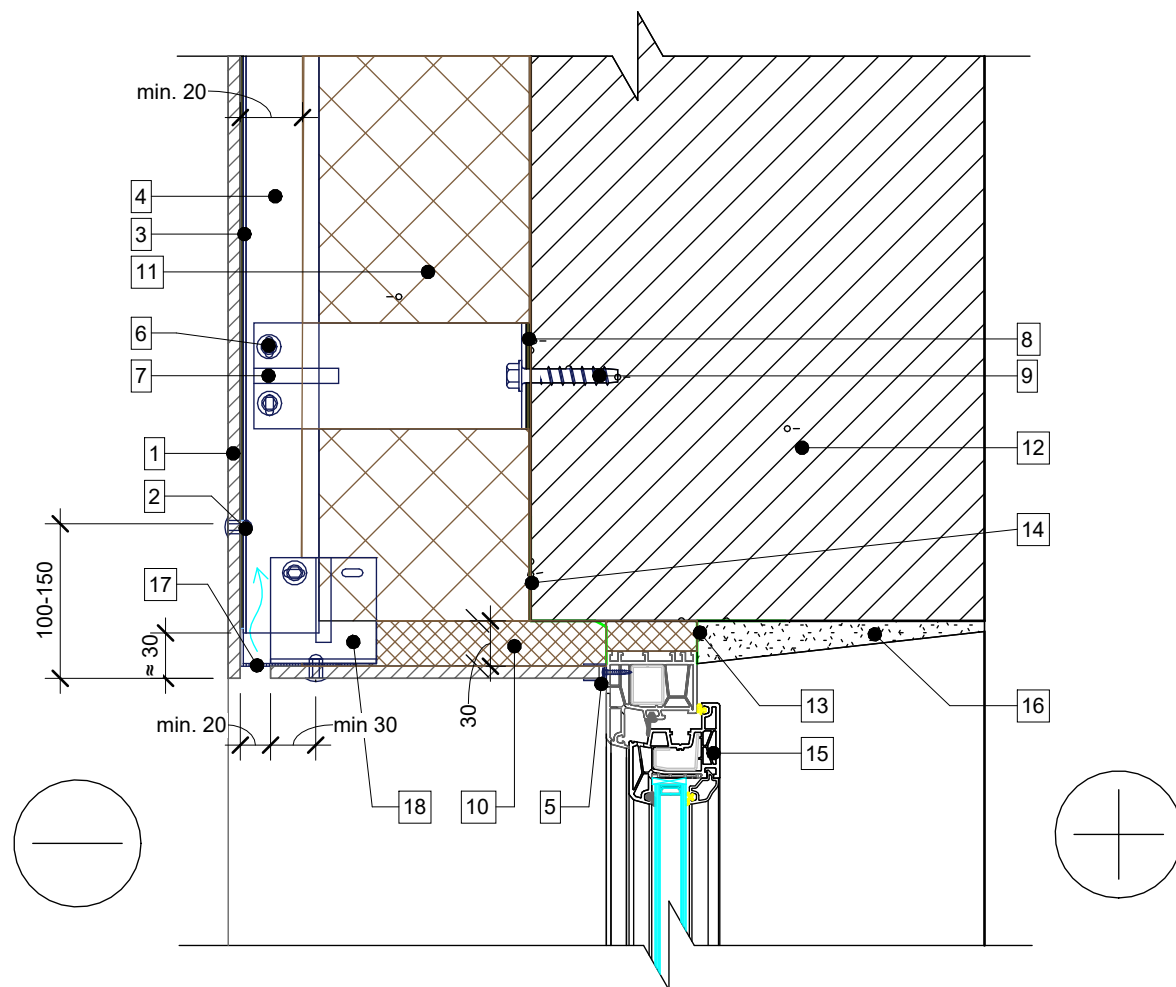


1. Fasādes plāksnes b= 8 mm
2. AL kniede
3. Melna grunts SikaTack Panel Primer vai ekvivalents, vai UV noturīga melna līmlenta uz Al profila
4. Al L-profils 50x40x1,8
5. Al U-profils 15x10,9x1,2
6. Pašgriezošā skrūve nerūsējošā tērauda
7. Al konsole 180x40x3 /70
8. Termostarplika
9. Enkurs skrūve
10. Pretvēja akmens vates plāksnes b=30mm, $\lambda D \leq 0.035 W/mK$
11. Siltumizolācija - akmens vates plāksnes b=100mm, $\lambda D \leq 0.035 W/mK$
12. Sienu konstrukcija
13. Iekšējā gaisu un tvaiku izolējošā logu lenta
14. Ārējā hidroizolējošā un tvaiku filtrējošā logu lenta
15. PVC loga rāmis
16. Iekšējā apdare
17. Perforēts Al profils 25x75
18. Al konsole 70x40x3/70

Palodze

M 1:5

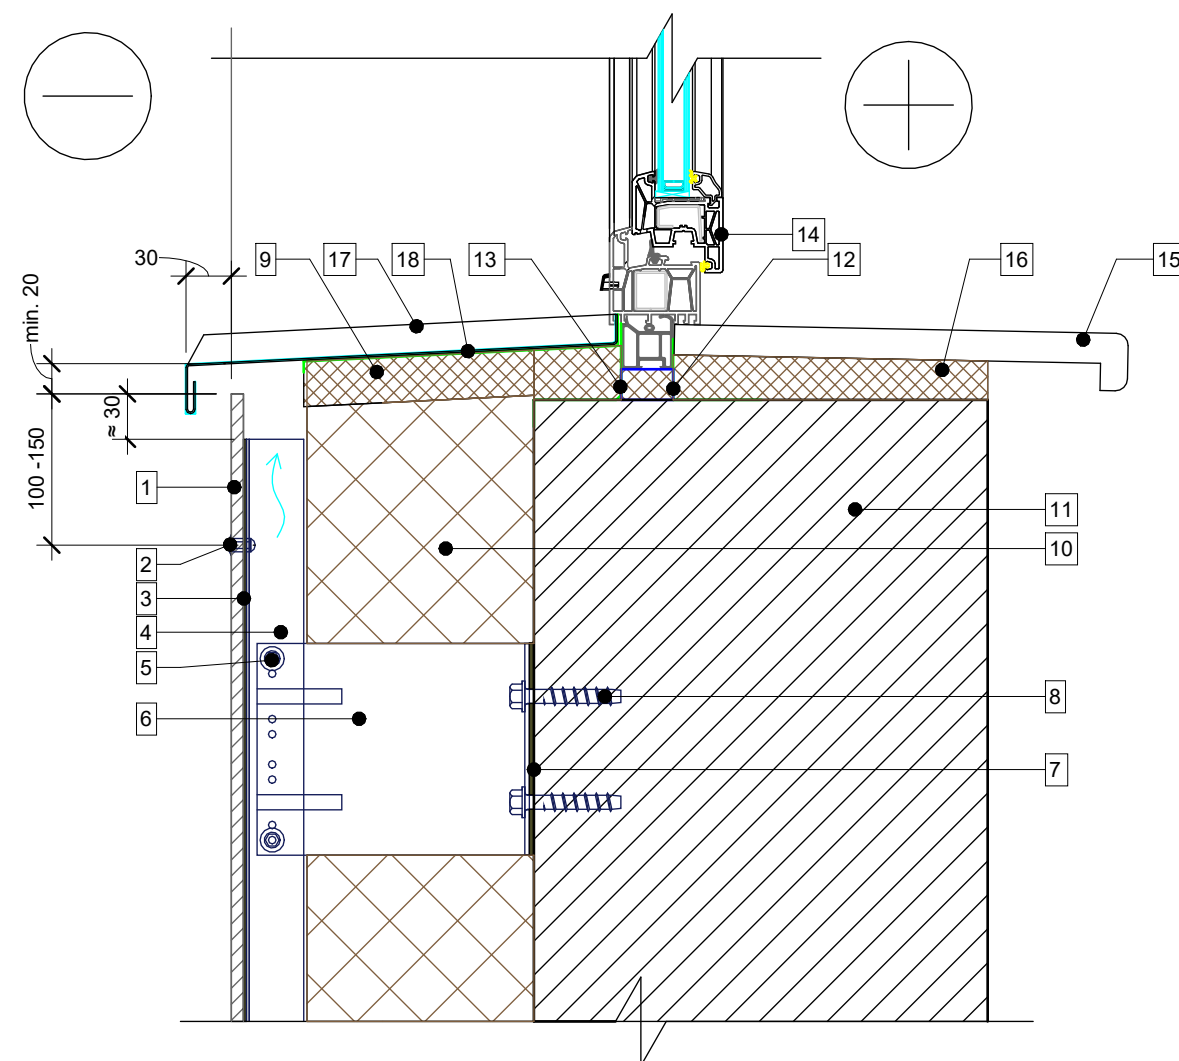

1. Fasādes plāksnes b= 8 mm
2. AL kniede
3. Melna grunts SikaTack Panel Primer vai ekvivalents, vai UV noturīga melna līmlenta uz Al profila
4. Al L-profils 50x40x1,8 vai Al T-profils 110x50x1,8
5. Pašgriezošā skrūve nerūsējošā tērauda
6. Al konsole 180x40x3 /70
7. Termostarplika
8. Enkurs skrūve
9. Pretvēja akmens vates plāksnes b=30mm, $\lambda D \leq 0.035 W/mK$
10. Siltumizolācija - akmens vates plāksnes b=150mm, $\lambda D \leq 0.035 W/mK$
11. Sienu konstrukcija
12. Iekšējā gaisu un tvaiku izolējošā logu lenta
13. Ārējā hidroizolējošā un tvaiku filtrējošā logu lenta
14. PVC loga rāmis
15. Iekšējā palodze
16. Elastīga starplika
17. Ārējā krāsota skārda palodze
18. Hidroizolācija

	SIA Ceturtais stils Saieta laukums 2A, Madona, Madonas novads, LV-4801 Reģ.Nr. 55403015621, BRA Nr. 1200-R		Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi	
	Būvniecības ierosinātājs: SIA "Madonas namsaimnieks"		Adrese:	Raiņa iela 23A, Madona, Madonas nov., LV-4801
Būvproj.d.vad. J.Moris		01.08.2024.	Rasējums:	Stadija: BP
Izstrādāja M.Bīte		01.08.2024.	Logu ailas augša, palodze	
			Mērogs 1:5	Dat:01.08.2024. Lapa: AR-19 Lapas: skat. AR-00